

# LOCTITE® HY 4092GY™

Juli 2017

## PRODUKTBESCHREIBUNG

LOCTITE® HY 4092GY™ besitzt die folgenden Produkteigenschaften:

<b>Technologie</b>	Cyanacrylat-/Epoxid-Hybrid
Chemische Basis (Komponente A)	Cyanacrylat
Chemische Basis (Komponente B)	Epoxidharz
Farbe (Komp. A)	Schwarz, flüssig <sup>LMS</sup>
Farbe (Komp. B)	Weiß bis altweiß, flüssig <sup>LMS</sup>
Farbe (Mischung A+B)	Grau
Komponenten	Zwei Komponenten - Mischen erforderlich
Mischverhältnis (Volumen) Komponente A: Komponente B	1 : 1
Viskosität	Niedrig
<b>Aushärtung</b>	Aushärtung nach dem Mischen von zwei Komponenten
<b>Anwendung</b>	Kleben
Spezieller Vorteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fließfähig</li> <li>• Flexibel</li> <li>• Hervorragende Substratvielfalt</li> </ul>

LOCTITE® HY 4092GY™ ist ein schneller, selbstnivellierender Hybridklebstoff für Hochleistungs-Vergussanwendungen und Strukturklebungen. Dieses Produkt zeigt hohe Schlagfestigkeit und Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit sowie Chemikalien wie z. B. Motoröl. Höhere Festigkeit kann durch Erwärmung erzielt werden; dies ist aber nicht unbedingt erforderlich.

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

### Komponente A:

Spez. Dichte, g/cm<sup>3</sup> 1,11  
 Viskosität, Kegel-Platte-System, mPa·s (cP):  
 Temperatur: 25 °C 1.200 bis 3.700<sup>LMS</sup>

### Komponente B:

Spez. Dichte, g/cm<sup>3</sup> 1,08  
 Viskosität, Kegel-Platte-System, mPa·s (cP):  
 Temperatur: 25 °C 700 bis 2.800<sup>LMS</sup>

## TYPISCHE AUSHÄRTEEIGENSCHAFTEN

Die Aushärtung wird durch Mischen der Komponenten A und B ausgelöst. Handfestigkeit wird schnell erreicht, die Funktionsfestigkeit baut sich zeitverzögert auf. Das Produkt härtet rasch aus, wenn die Komponenten bei Raumtemperatur über einen Statikmischer dosiert werden

### Mischer-Standzeit

Dosierzeit im Mischer bei 25°C Minuten 4 bis 5


## Handfestigkeit

Die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit bezeichnet die Zeitspanne, die erforderlich ist, um eine Scherfestigkeit von 0,1 N/mm<sup>2</sup> zu entwickeln

Handfestigkeit bei 25°C, Minuten <25<sup>LMS</sup>


## Aushärtegeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Material

Die Aushärtegeschwindigkeit ist abhängig von der verwendeten Materialoberfläche. Das untenstehende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung der Scherfestigkeit auf Zugscherproben aus Stahl verglichen mit anderen Materialien. Geprüft gemäß ISO 4587.

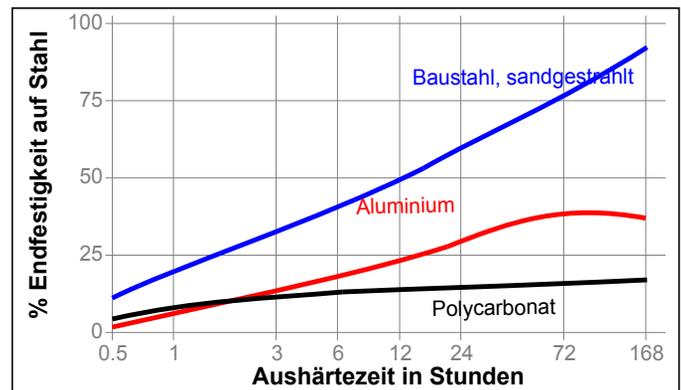


## Aushärtegeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Spalt

Die Aushärtegeschwindigkeit ist abhängig vom Klebespalt. Das untenstehende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung der Scherfestigkeit auf Zugscherproben, sandgestrahlter Baustahl, bei unterschiedlichen Spalten. Geprüft gemäß ISO 4587.

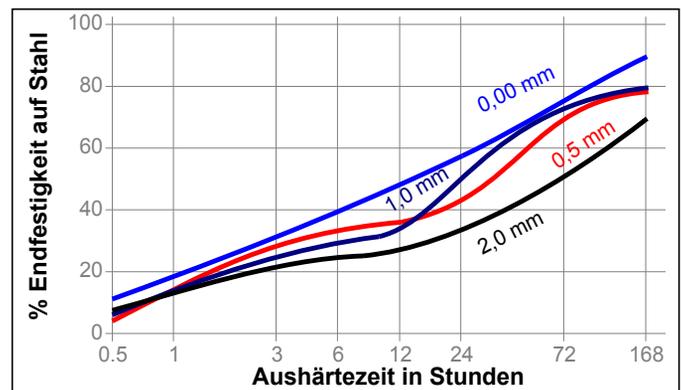

## Aushärtegeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur

Die Aushärtegeschwindigkeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Das folgende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung der Scherfestigkeit bei Zugscherproben, sandgestrahlter Baustahl, bei unterschiedlichen Temperaturen. Geprüft gemäß ISO 4587.

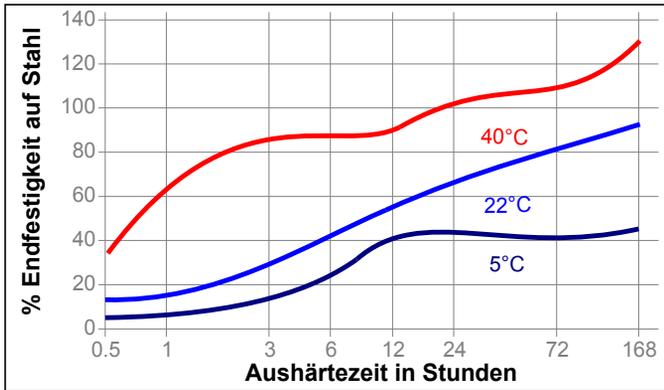

**TYPISCHE EIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND**

Aushärtezeit 2 Woche bei 22 °C

**Physikalische Eigenschaften:**

Glasübergangstemperatur, ISO 11359-2, °C 7  
 Wärmeausdehnungskoeffizient, ASTM E 831 K<sup>-1</sup>:  
 Unter Tg (7°C) 76×10<sup>-06</sup>  
 Über Tg (7°C) 238×10<sup>-06</sup>

Shore Härte, ISO 868, Durometer D 65  
 Zugfestigkeit bei Bruch, ISO 527-3 N/mm<sup>2</sup> 18 (psi) (2.610)

Zugmodul, ISO 527-3 N/mm<sup>2</sup> 281 (psi) (40.745)

Dehnung bei Bruch, ISO 527-3, % 72

**FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND**

**Eigenschaften**

Aushärtezeit 2 Wochen bei 22 °C

Schälfestigkeit, ISO 11339:

Stahl (sandgestrahlt) N/mm 0,26 (lb/in) (1,46)  
 Aluminium (sandgestrahlt) N/mm 0,14 (lb/in) (0,79)

**Scherfestigkeit, Zugfestigkeit, ISO 4587:**

Baustahl (sandgestrahlt) N/mm<sup>2</sup> 9,5 (psi) (1.380)  
 Baustahl (geschmiregelt) N/mm<sup>2</sup> 15,4 (psi) (2.230)  
 Aluminium (gebeizt) N/mm<sup>2</sup> 6,2 (psi) (900)  
 Aluminium (geschmiregelt) N/mm<sup>2</sup> 4,1 (psi) (590)  
 Zinkdichromat N/mm<sup>2</sup> 2,9 (psi) (420)  
 ABS N/mm<sup>2</sup> 1,3 (psi) (180)  
 Phenolharz N/mm<sup>2</sup> 0,7 (psi) (100)  
 Polycarbonat N/mm<sup>2</sup> 1,6 (psi) (230)  
 Nitrilgummi N/mm<sup>2</sup> 0,01 (psi) (1,3)  
 Holz (Eiche) N/mm<sup>2</sup> 1,6 (psi) (230)  
 Epoxid FR-10 N/mm<sup>2</sup> 2,7 (psi) (400)

**BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMGEBUNGSEINFLÜSSE**


Aushärtezeit 1 Woche bei 22 °C

Zugscherfestigkeit, ISO 4587:

Stahl  
 Baustahl (sandgestrahlt)

**Temperaturfestigkeit**

geprüft bei der jeweiligen Temperatur

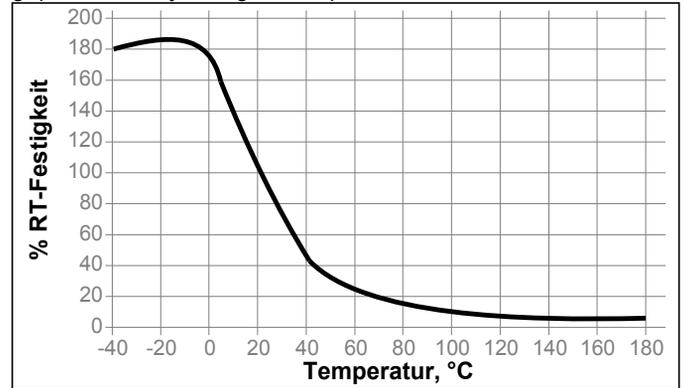

**Wärmealterung**

Gealtert bei der jeweiligen Temperatur und getestet bei 22°C über eine Dauer von 1.000 Stunden

Temperatur, °C	% Anfangsfestigkeit
100	159
120	180
150	153

**Beständigkeit gegen Medien**

Alterungstest wie beschrieben und geprüft bei 22°C.

Medium	°C	% Anfangsfestigkeit		
		100 h	500 h	1000 h
Motoröl - Shell Helix Ultra	22	101	102	107
Bleifreies Benzin	22	72	31	15
Ethanol	22	67	27	17
Isopropanol	22	79	88	114
Wasser	22	68	63	55
Wasser	60	51	23	29
Wasser/Glycol 50/50	22	81	73	77
95% rel. LF	40	89	61	62
95% rel. LF	65	55	29	27

Zugscherfestigkeit, ISO 4587:  
 Polycarbonat

Medium	°C	% Anfangsfestigkeit		
		100 h	500 h	1000 h
98% rel. LF	40	92	91	95

Zugscherfestigkeit, ISO 4587:  
Aluminium

Medium	°C	% Anfangsfestigkeit		
		100 h	300 h	500 h
95% rel. LF	65	77	50	47

#### ALLGEMEINE INFORMATION

**Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte nicht als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.**

**Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

Wenn die zu verklebenden Oberflächen vorher mit einem wässrigen Reinigungssystem gereinigt werden, ist darauf zu achten, dass die Verträglichkeit zwischen Reiniger und Kleb- bzw. Dichtstoff gegeben ist. In manchen Fällen können diese wässrigen Reiniger die Aushärtung bzw. die Eigenschaften des Klebstoffes beeinträchtigen.

#### Gebrauchshinweise

1. Die Oberflächen sollten sauber und fettfrei sein. Alle Oberflächen mit einem Loctite® Reiniger reinigen und trocknen lassen.
2. Die Komponenten A und B müssen vor Gebrauch gemischt werden. Das Produkt kann mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mixers direkt aus Doppelkartuschen aufgetragen werden.
3. Doppelkartusche 1 Minute lang senkrecht aufstellen. Die Kartusche in dieser senkrechten Stellung in die Verarbeitungspistole einlegen, die Kartuschenkappe abnehmen und etwas Klebstoff dosieren, um sicherzustellen, dass das Material auf beiden Seiten gleichmäßig austritt und frei fließt. Statikmischer montieren.
4. Um eine ausreichende Vermischung sicherzustellen, eine Produktraupe dosieren und verwerfen, die der Länge und Breite des Statikmischers entspricht.
5. Den gemischten Klebstoff auf eine der Oberflächen auftragen. Teile sofort nach dem Auftragen des gemischten Klebstoffs montieren.
6. Teile fixieren oder zusammendrücken, bis der Klebstoff Handfestigkeit erreicht hat.
7. Teile während des Aushärtvorgangs fixieren. Verbindung vor Belastung vollständig aushärten lassen (typische Wartezeit 24 Stunden).

#### Loctite Material-Spezifikation<sup>LMS</sup>

LMS vom 12. Juli 2016 (Teil A) und LMS vom 12. Juli 2016 (Teil B). Prüfberichte über die angegebenen Eigenschaften sind für jede Charge erhältlich. LMS-Prüfberichte enthalten ausgewählte, im Rahmen der Qualitätskontrolle festgelegte Prüfwerte, die als relevant für Kunden-Spezifikationen erachtet werden. Darüber hinaus sind umfassende Kontrollmaßnahmen in Kraft, die eine gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleisten. Spezifikationen unter Berücksichtigung von speziellen Kundenwünschen können über die Qualitätsabteilung von Henkel koordiniert werden.

#### Lagerung

Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des Produktbehälters befinden.

**Optimale Lagerung: 2°C bis 21°C. Durch Lagerung unter 2°C und über 21°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.**

Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückschütten. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.

#### Umrechnungsfaktoren

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$   
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N} \cdot \text{m} \times 8.851 = \text{lb} \cdot \text{in}$   
 $\text{N} \cdot \text{m} \times 0.738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$   
 $\text{N} \cdot \text{mm} \times 0.142 = \text{oz} \cdot \text{in}$   
 $\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$

#### Haftungsausschluss

##### Hinweis:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:**

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

**Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:**

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

**Verwendung von Warenzeichen:** Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Referenz 0.1